

3.6 OTALE POGREŠKE

(skupina 600)

Sve pogreške koje se ne mogu svrstati u već navedene skupine dolaze u ovu skupinu. To su uglavnom oštećenja pri zavarivanju površine materijala ili u pripremi za zavarivanje:

- oštećenje električnim lukom (601)
- onečišćenje kapljicama metala (602)
- mehanička oštećenja površine osnovnog materijala ili zavara (603, 604, 605)
- podbrušenje (606)

Tablica 3.6

Ostale pogreške (skupina 600) [3]

Oznaka		Objašnjenje	Naziv i shematski prikaz pogreške
EN	IIW		
600	-	Sve pogreške koje se ne mogu svrstati u spomenute skupine	Ostale pogreške
601	-	Mjestimično oštećenje na površini osnovnog materijala, zbog uspostavljanja el. luka u blizini zavora.	Oštećenje el. lukom
602	-	Raspršene kapljice rastopljenog metala prijanjaju na osnovni materijal.	Onečišćenje kapljicama metala
6021	-	Čestice volfrana prenijete sa elektrode na površinu zavora.	Onečišćenje volframom
603	-	Mjestimično oštećenje zbog uklanjanja pomoćnih zavarenih elemenata	Mjestimično raslojavanje metala
604	-	Mjestimično oštećenje zbog neodgovarajuće izvedenog brušenja.	Trag brušenja
605	-	Mjestimično oštećenje sjekačem	Trag sjekača
606	-	Smanjenje debljine zavarenog spoja brušenjem	Podbrušenje